


## 操作手冊 JKD 50/100/250/500

### 功能：

- 精密度 1/5000(靈敏度 1/15000)
- 具有三種計重單位 g / 台兩 / oz
- 具有簡易計數功能
- 開機後不使用於 4 分鐘後自動關機
- 具有毛/淨重功能
- 使用 4 號電池 3 顆

### 注意事項：

1. 先將皮套及秤盤蓋打開。
2. 因此產品精度高，若放於傾斜的桌面上會影響秤重準確。
3. 請置於 0°C~ 40°C 溫度範圍之環境內，避免溫度變化過大的環境。
4. 避免在有強風和震動的環境下使用。
5. 保護蓋具有 45kg F/c m<sup>2</sup>的承重力

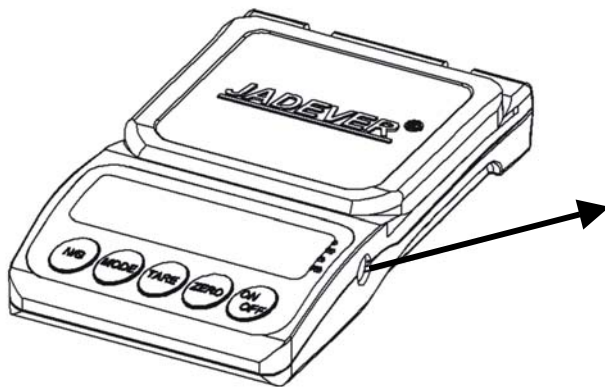

此鈕在於調整 offset 值  
出廠時已調整為 “-9000~-10000”

若 L/C 受外力導致調整值偏移，可使用側邊的調整鈕調整，

- ✓ 順時針方向旋轉為往負增加
- ✓ 逆時針方向旋轉為往正增加

### 按鍵功能：

**ON/OFF**：電源開關

**ZERO**：歸零鍵。

**MODE**：計重單位切換  
(g / oz / 台兩 / pcs )

**N/G**：淨重/毛重切換

**TARE**：扣重鍵

### 校正操作方式：

1. 關機後，按 **ZERO** 開機，顯示 offset 值後，進入校正模式。
2. 按 **ZERO** 鍵，顯示 Zero 後出現 200.0、100.0、50.00、20.00)，按其出現的數字放上砝碼。
3. 按 **ZERO** 進行校正，等待 LCD 出現 PASS 即可完成校正。
4. 按 **TARE** 恢復正常秤重模式。

## 簡易計數操作方式：

1. 按 **MODE** 鍵切換至 PCS。
2. 按 **N/G** 鍵 LCD 顯示  $S=10$ ，表示取樣數量，選擇適合的數量  
【再按 **N/G** 鍵  $S=10$ ， $S=20$ ， $S=50$ ， $S=100$  循環表示取樣數量】。
3. 選定取樣數量後，將秤重物放置秤盤上，按 **MODE** 鍵，LCD 出現 **CAL**。
4. **CAL** 出現後顯示取樣數量  $10$  或  $20$  或  $50$  或  $100$ 。即完成簡易計數。
5. 移除取樣物品，直接放上要計數的物品，LCD 會出現正確數量

## 錯誤訊息及排除方法

顯示錯誤信息	排除方法
<b>out ?</b>	1. 檢查秤盤上是否有東西 or 有其他物品干涉。 2. Load cell 故障。
<b>HHHHLLLLL</b>	1. PCB 故障。 2. Load cell 故障。
<b>ErrE</b>	關機後重新開機，若又出現錯誤訊息須重新校正。
<b>UnSt</b>	1. 檢查秤盤是否有其他物品干涉。 2. 更換電池。
<b>EEEEEE</b>	檢查秤物是否大於最大秤量+9e,Err。
<b>ErrC</b>	校正時砝碼重量不正確。

## 規格

機型	JKD-50	JKD-100	JKD-250	JKD-500
秤量/感量	50 g x 0.01 g	100 g x 0.02 g	250 g x 0.05 g	500 g x 0.1 g
誤差值	± 0.01 g	± 0.02 g	± 0.05 g	± 0.1 g
單位	g, oz, 台兩			
溫度範圍	0°C -40°C			
顯示數位	5 1/2 Digits X 15mm			
電源	1.5 AAA battery X 3			
尺寸大小	135 x 80 x 23 mm			
重量	140g			

※ 若使用不適當的電池或接錯線可能造成危險